

Отчет
об исполнении предписания № 105/1/1 от 30.05.2019 г.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

На основании предписания № 105/1/1 от 30.05.2019 г. Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району выявлены следующие нарушения:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Исполнение
1	На объекте защиты выявлены помещения, которые не защищены средствами пожарной автоматики (извещателями пожарными): - помещения, расположенные на 1 этаже: № 107 - подсобное, № 153 – кладовая белья, № 151 – гладильная; - помещения, расположенные на 2 этаже: № 220 – помещение хозяйственного складского назначения, № 207 – складские помещения инвентаря; - помещения, расположенные на 3 этаже: № 307 – костюмерные в актовом зале, № 322 – кабинет швеи.	Установлены средства пожарной автоматики (извещателями пожарными) в помещениях; - расположенные на 1 этаже: № 107 - подсобное, № 153 – кладовая белья, № 151 – гладильная; - расположенные на 2 этаже: № 220 – помещение хозяйственного складского назначения, № 207 – складские помещения инвентаря; - помещения, расположенные на 3 этаже: № 307 – костюмерные в актовом зале, № 322 – кабинет швеи.	01.08.2019	<u>Выполнено</u> Договор № № 46/ОБ от 22.05.2019 г. на поставку дымовых пожарных извещателей к существующей системе охранно-пожарной сигнализации. Фото-отчет.
2	В кабинете «Эколог», дымовой пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 1 метра до вентиляционного отверстия	В кабинете «Эколог», дымовой пожарный извещатель размещен на расстоянии более 1 метра до вентиляционного отверстия	01.08.2019	<u>Выполнено</u> Фото-отчет.
3	В спортивных залах не предусмотрена защитная конструкция извещателей пожарных от механического повреждения, которая не должна нарушать их работоспособности и эффективности обнаружения загорания	В спортивных залах установлены защитные конструкции на извещатели пожарных от механического повреждения	01.08.2019	<u>Выполнено</u> Фото-отчет.

4	В спальном помещении группы № 105 звуковые сигналы системы оповещения и управления людей о пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (спальное помещение группы № 105: требуемое значение не менее 70 дБА, фактически – 50,6 дБА).	В спальном помещении группы № 105 установлен дополнительный звуковой сигнал ситемы оповещения	01.08.2019	<u>Выполнено</u> Фото-отчет.
---	--	---	------------	---------------------------------

Директор МДОАУ д/с «Белочка»



Ю.Г. Софронова